VISIOTECH

Guía Rápida

Sistema de medición de temperatura en tiempo real

KIT-BODYTEMP-BLACKBODY

1 Instalación del Sistema

Equipamiento necesario:

Cámara termográfica dual

Blackbody

Trípode para cámara

Trípode para blackbody

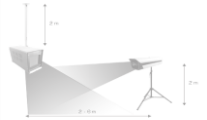

Asegúrese de tener todo instalado, siguiendo las recomendaciones escritas anteriormente antes de proceder con la calibración.

2 Calibración del Equipo

Para proceder con la sencilla calibración, siga los siguientes pasos:

2.1. Añadir cámara

1 – Vaya a "Gestión de Dispositivos"

2 – Haga clic en "Añadir dispositivo"

3 – Rellene dirección IP, puertos y resto de información del dispositivo, y haga clic en "Añadir"

2.1. Calibración de blackbody



2.2. Puntos de Unión entre imagen térmica/óptica

Haga clic en para agregar un punto y colóquelo dentro de la imagen térmica en el lado superior izquierdo. Haga lo mismo con otro punto y colóquelo en el lado inferior derecho, quedando de la siguiente manera:



Por último, haga clic en:



3 Gestión de Alarmas

Una vez realizada la configuración, establezca los niveles de los estados de alarma.

Dispone de 3 niveles de alarma con 3 colores diferentes, usando normalmente el rojo para el nivel más restrictivo.



Cuando la temperatura en la medición exceda de la establecida en estos niveles, se mostrará en pantalla un cuadrado en la cara de la persona correspondiente con el estado de temperatura según se haya configurado

Por último, seleccione el tipo de evento que desee utilizar (ya sea captura, alarma sonora o ambos) asociandose con uno de los niveles establecidos anteriormente.

